




Knickschutztülle und Crimphülse auf das Kabel schieben.

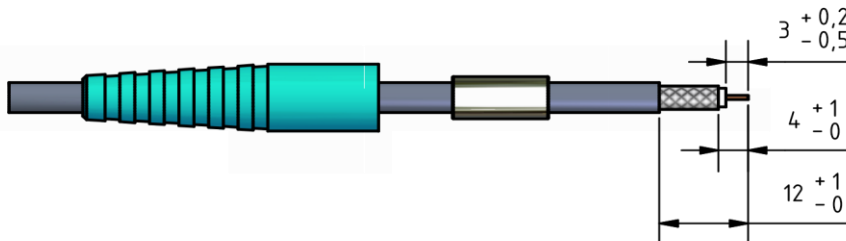


Kabel abisolieren.

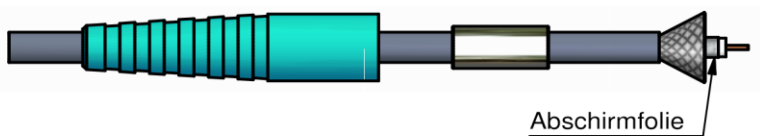


Geflecht aufweiten.  
Evtl. vorhandene Abschirmfolie nicht aufweiten!

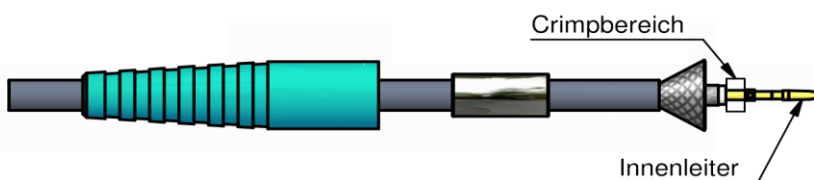

Innenleiter bis an die Isolierung heranschieben.  
Im dargestellten Bereich crimmen.

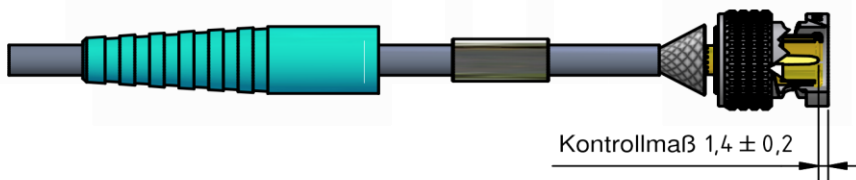

Das so teilmontierte Kabel in den Kontaktkörper einführen bis der Innenleiter einrastet ( $F=5...10N$ ). Bei Kabel mit Abschirmfolie ist der Rastvorgang nicht spürbar. Über ein leichtes Zurückziehen ( $F=3...5N$ ) des Kabels erfolgt die Bestätigung der fachgerechten Montage. Hierbei darf sich der Kontaktkörper von dem Kabel nicht wieder lösen.

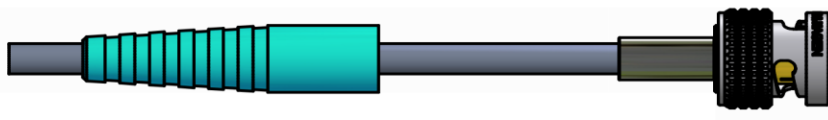

Crimphülse vorsichtig über das Geflecht bis zum Kontaktkörper heranschieben und möglichst nahe am Kontaktkörper crimmen.



Knickschutztülle bis zum Kontaktkörper über die Crimphülse schieben.